


- LEGENDA:
- CRAQUELÊ
 - DESGASTE/ EROÇÃO DA SUPERFÍCIE
 - DESPRENDIMENTO DO SUPORTE
 - FISSURA SUPERFICIAL DE REVESTIMENTO
 - DESNIVELAMENTO
 - INTERVENÇÕES DESCARACTERIZADORAS
 - LACUNA
 - LIXVIAÇÃO
 - MANCHAS DE UMIDADE/ FUNGOS/ BOLORES
 - PERDA/ COMPROMETIMENTO POR AÇÃO MECÂNICA
 - PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS
 - RANHURAS COM SOBRECAMADA DE SINTECO
 - SUJIDADES OU DEPÓSITOS ESCUROS
 - CONTEMPLADO EM PROJETOS ANTERIORES
 - A SER CONTEMPLADO NA 2ª PARTE DA 5ª ETAPA
- ... OBS.: ORIFÍCIOS NO PISO EM TACO UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE CUPINÇIDAS



- LEGENDA DE AMBIENTES:
- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 04 | ELEVADOR | 87 | BIBLIOTECA/COLEÇÃO ESPECIAL (CESP) (ANTIGO ACERVO) |
| 46 | ESCADARIA MONUMENTAL 01 | 88 | DIRETORIA DO ACERVO |
| 48 | ESCALADA 01 | 89 | HALL 01 |
| 50 | ANFITEATRO I (ANTIGA SALA 08 (ANFITEATRO C)) | 90 | BANHEIRO MASCULINO 04 |
| 52 | ANFITEATRO II (ANTIGA SALA 09 (ANFITEATRO D)) | 91 | COPA DA BIBLIOTECA/CESP (ANTIGA COPA DO ACERVO) |
| 54 | ANFITEATRO III (ANTIGA SALA 10 (ANFITEATRO E)) | 92 | BANHEIRO FEMININO 04 |
| 61 | ESCALADA DA TORRE | 93 | COPA DA BIBLIOTECA/CESP (ANTIGO BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS) |
| 68 | ANFITEATRO IV (ANTIGA SALA 06 (ANFITEATRO A)) | 94 | HALL 02 |
| 70 | ESPAÇO MEMÓRIA SALA CASTRO ALVES | 95 | SALA DE CONSULTA |
| 72 | ANFITEATRO V (ANTIGA SALA 07 (ANFITEATRO B)) | 96 | BIBLIOTECA/ACERVO CIRCULANTE (ANTIGA BIBLIOTECA) |
| 77 | ESCALADA 02 | 97 | BIBLIOTECA/SALA RUI BARBOSA (ANTIGA SALA DE MULTIMÍDIA 02) |
| 78 | ESCADARIA MONUMENTAL 02 | 98 | MUSEU RUI BARBOSA |
| 81 | CIRCULAÇÃO 16 | 99 | SALA DE TOILETE |
| 82 | SALÃO NOBRE | 100 | SALA DOS ESPELHOS |
| 83 | ESPAÇO CÂTEDRA DIREITA (ANTIGA SALA DE ESTAR 01) | 101 | ESPAÇO CÂTEDRA ESQUERDA (ANTIGA SALA DE ESTAR) |
| 84 | FOYER 01 | 102 | FOYER 02 |
| 85 | CIRCULAÇÃO 17 | 103 | CIRCULAÇÃO 18 |
| 86 | CONGREGAÇÃO (ANTIGA SALA DA CONGREGAÇÃO) | 104 | W.C. VISITANTES |

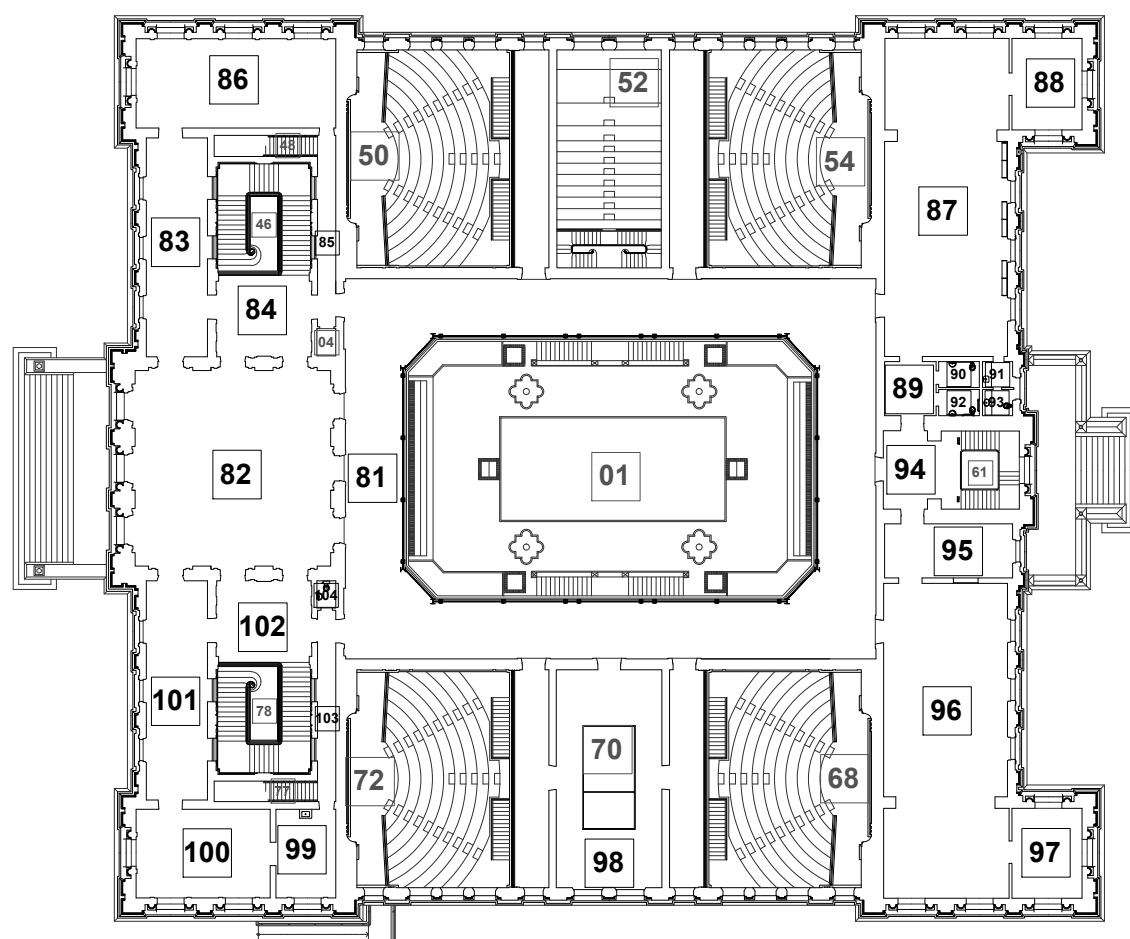

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGORIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL: PRAÇA ADOLFO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.
DATA: SETEMBRO / 2017
ESCALA: 1/100

COLABORAÇÃO:
CLEONIDE FILHA - ARQ. CAUPE - A 107281-1
LUANA ASSIS - ARQ. CAUPE - 187924-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS - ARQ. CAUPE - A 10760 - 6

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROJETO DE PAVIMENTO: PRISMA
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO FÍSICO

P. 03/24

ATUALIZAÇÃO DO
MAPA DE DANOS E PATOLOGIAS
PLANTA DE PISO
PRIMEIRO PAVIMENTO
MEZANINO (BIBLIOTECA/CESP)