


CORTE AA'
ESCALA 1/50

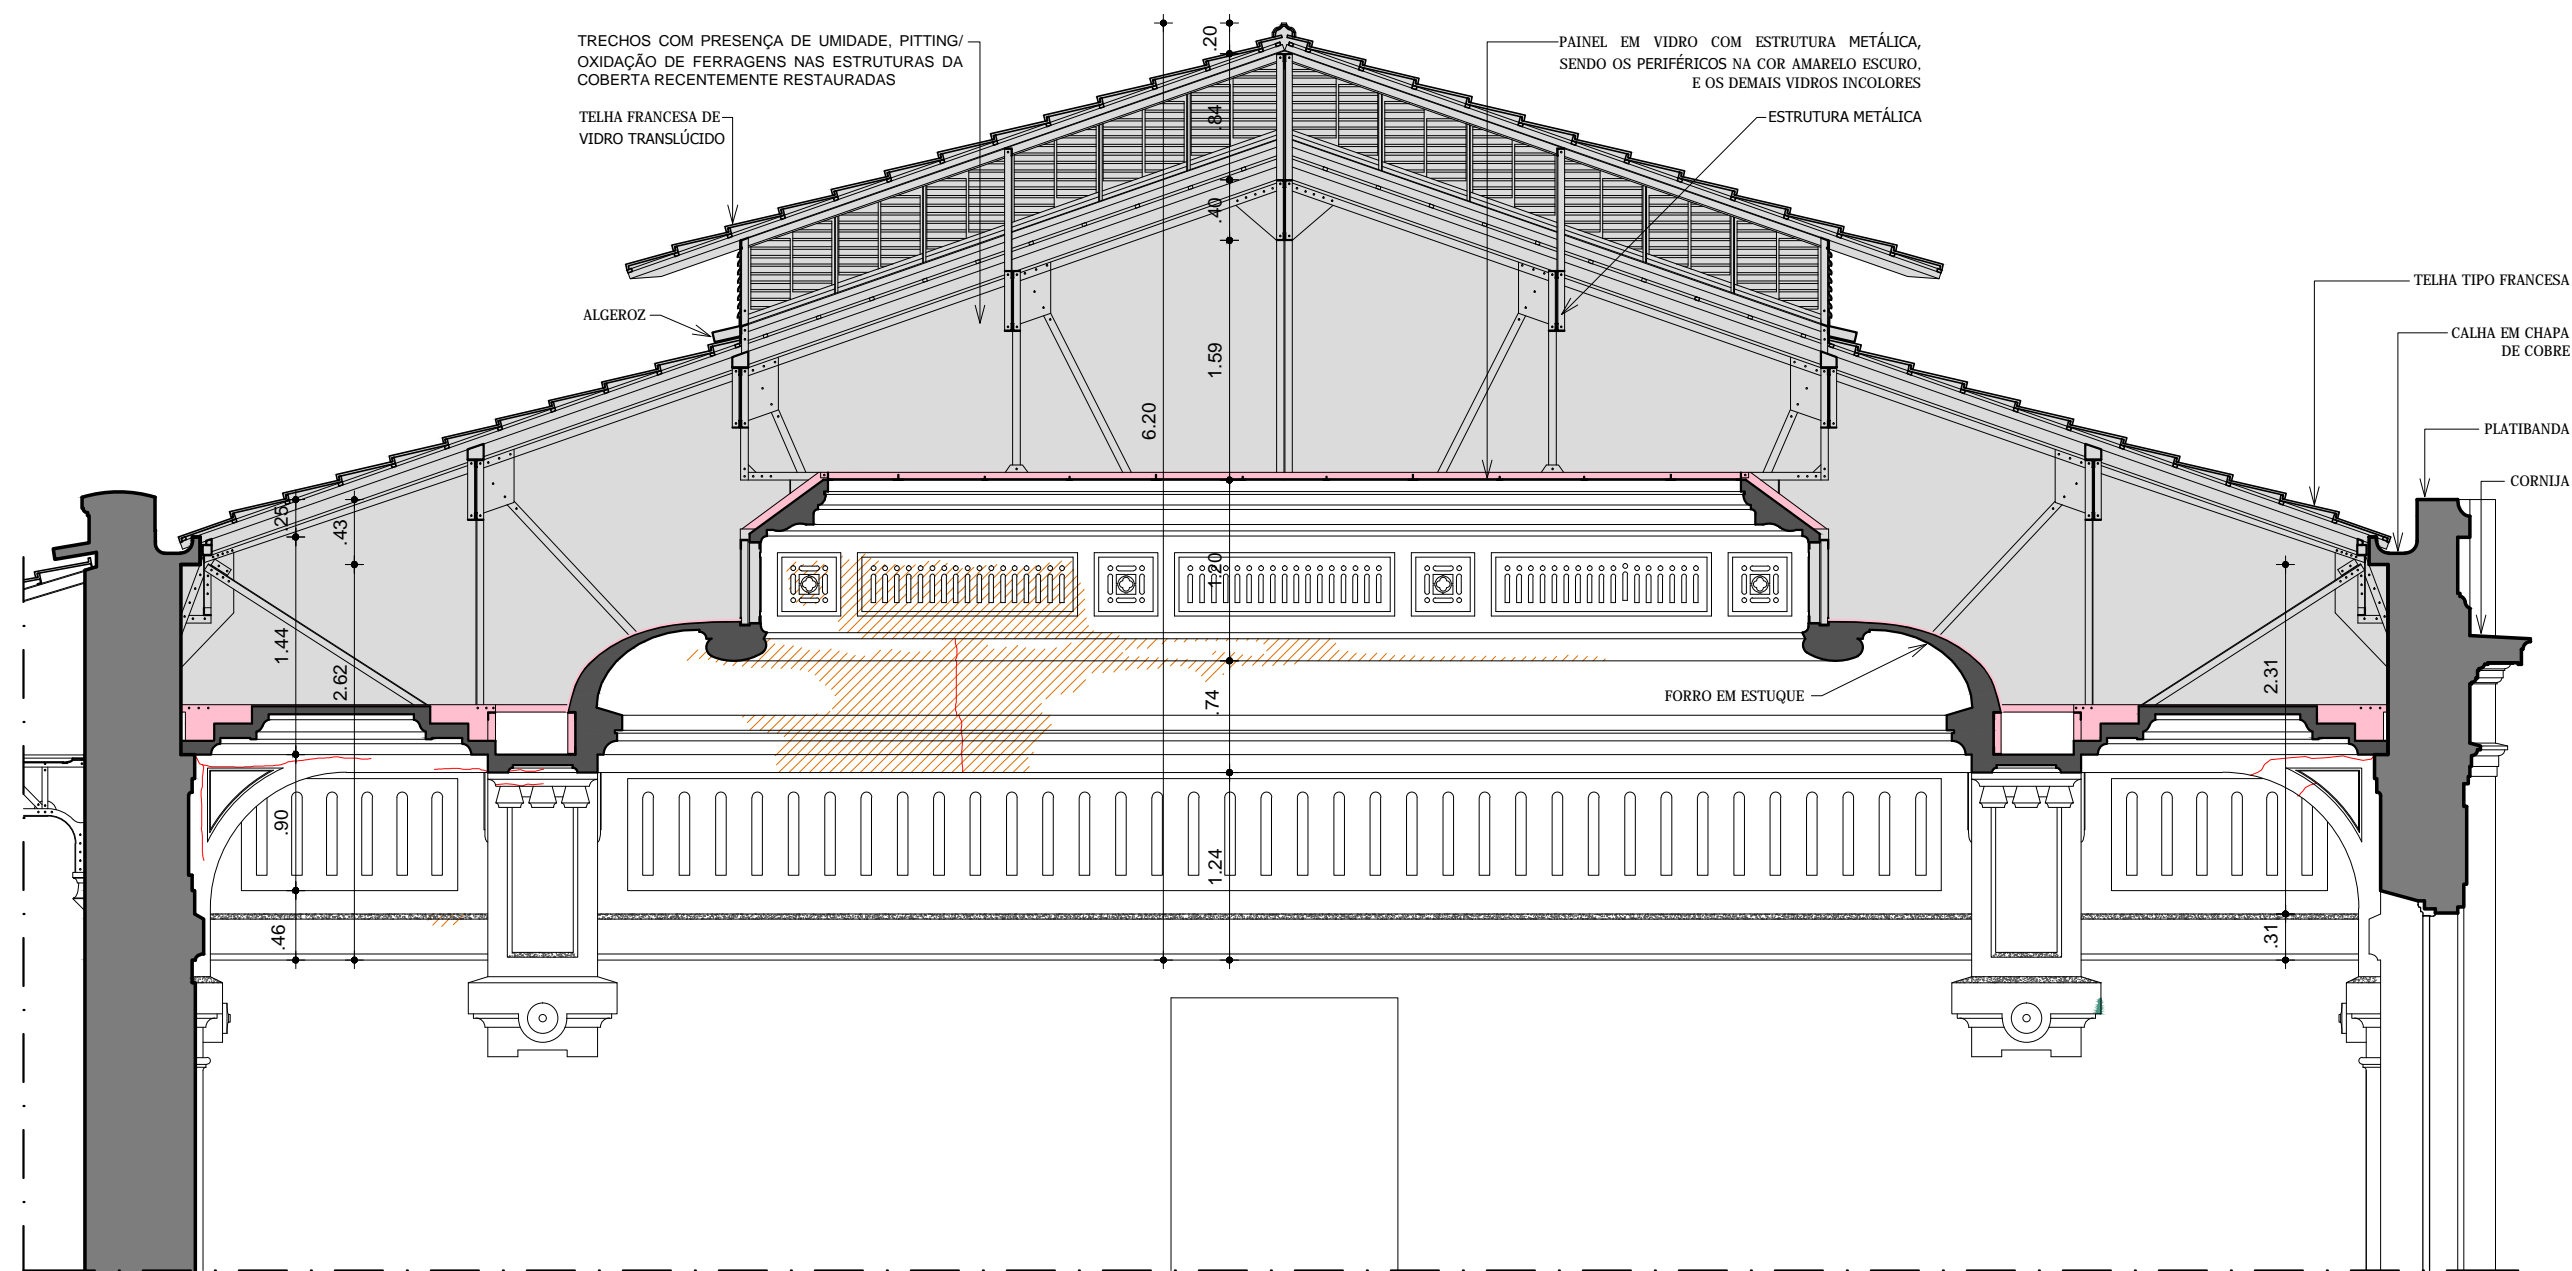

CORTE BB'
ESCALA 1/50

LEGENDA:

- FISSURA POR OXIDAÇÃO DAS FERRAGENS
- LACUNA
- PERDA/ COMPROMETIMENTO POR AÇÃO MECÂNICA
- MANCHAS DE UMIDADE/ FUNGOS/ BOLORES
- PERDA/ FRAGMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO POR OXIDAÇÃO DAS FERRAGENS
- PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS
- PINTURA EM DESCOLAMENTO
- SUJIDADES OU DEPÓSITOS ESCUROS
- CONTEMPLADO EM PROJETOS ANTERIORES

OBSERVAÇÃO: EM VISTORIA REALIZADA NO INTRADORSO DO ANFITEATRO V FORAM IDENTIFICADAS MANCHAS DE UMIDADE E PRESENÇA DE PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS EM ÁREAS RESTAURADAS RECENTEMENTE.



PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGORIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL: PRAÇA ADOLPHO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.

DATA: SETEMBRO / 2017

ESCALA: 1/50

COLABORAÇÃO:
CLEONIDE FILHA - ARQ. CAU/PE - A 107281-1
LUANA ASSIS - ARQ. CAU/PE - 187924-3

P. 22/24

ATUALIZAÇÃO DO
MAPA DE DANOS E PATOLOGIAS
ANFITEATRO V
CORTES AA' E BB'

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS - ARQ. CAU/PE - A 10750 - 6.

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO